

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

### P35i Ultra Long Distance Dual Beam Flashlight

- 1650 Meters Max Distance
- Spotlight and Floodlight
- OLED Real-time Display



#### Features

- Ultra long distance dual beam LEP flashlight
- Equipped with the spotlight and floodlight with a dual-lens system to provide a max output of 3,000 lumens
- The spotlight uses a Class 1 LED light with a max output of 410 lumens
- The floodlight uses 6 x CREE XP-G3 LEDs with a max output of 3,000 lumens
- Max peak beam intensity of 678,000cd and max throw of 1,650 meters
- Powered by a 21700 1-Series Battery while compatible with CR123 batteries, to provide a runtime up to 60 hours
- Multifunctional OLED real-time display for brightness, throw distance, battery voltage, runtime, etc.
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Highly efficient constant current circuit
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- NITECORE 21700 Li-ion battery (N12150HPi 5,000mAh) and Remote Switch RSW2i (Cable Part) included
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- 1 meter impact resistance

#### Specifications

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Length:        | 186.9mm (7.36")   |
| Head Diameter: | 65mm (2.56")      |
| Tube Diameter: | 25.4mm (1")       |
| Tail Diameter: | 28mm (1.10")      |
| Weight:        | 296.6g (10.46 oz) |

#### Accessories


NITECORE 21700I Rechargeable Li-Ion Battery (N12150HPi 5,000mAh), Remote Switch RSW2i (Cable Part), USB-C Charging Cable, CR123 Battery Magazine, Spare O-ring, Holster

#### Battery Options

The P35i is only compatible with NITECORE 21700 1-Series batteries with an output over 15A and CR123/RCR123 batteries.

- Note:**
1. DO NOT attempt to use the P35i to charge CR123/RCR123 batteries.
  2. The P35i is NOT compatible with conventional 21700 batteries.

#### Battery Installation / Removal

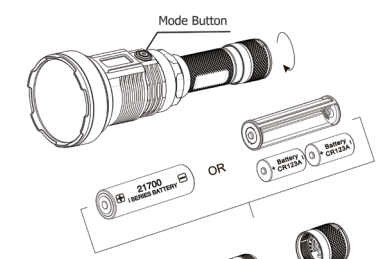

#### Charging Function

### SYSMAX Innovations Co., Ltd.


TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com  
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Please find us on facebook: NITECORE Flashlight  
Thanks for purchasing NITECORE!

Made in China  
P05075922

#### Remote Switch

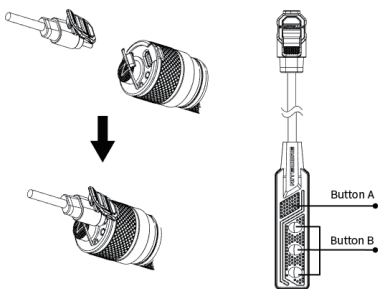

#### Technical Data

Max Output: <0.39mW @440~455nm wavelength

| FL1 STANDARD | Flood Mode                            |              |            |           |           | Spot Mode  |            |            |           |           | Mix Mode     |            |            |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
|              | TURBO                                 | HIGH         | MID        | LOW       | ULTRALOW  | TURBO      | HIGH       | MID        | LOW       | ULTRALOW  | HIGH         | MID        | LOW        |
|              | *3,000 Lumens                         | 1,000 Lumens | 300 Lumens | 70 Lumens | 10 Lumens | 410 Lumens | 200 Lumens | 130 Lumens | 65 Lumens | 25 Lumens | 3,000 Lumens | 420 Lumens | 130 Lumens |
|              | 45min                                 | 2h           | 6h 45min   | 28h       | 60h       | 2h 15min   | 3h         | 4h 30min   | 8h        | 12h       | 45min        | 2h 45min   | 6h         |
|              | 200m                                  | 120m         | 70m        | 35m       | 10m       | 1,650m     | 1,200m     | 900m       | 650m      | 350m      | 1,650m       | 900m       | 640m       |
|              | 10,000cd                              | 3,600cd      | 1,200cd    | 270cd     | 40cd      | 678,000cd  | 370,000cd  | 202,000cd  | 107,000cd | 30,200cd  | 678,000cd    | 202,000cd  | 103,000cd  |
|              | 1m (Impact Resistance)                |              |            |           |           |            |            |            |           |           |              |            |            |
|              | IP68, 2m (Waterproof and Submersible) |              |            |           |           |            |            |            |           |           |              |            |            |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL-1-1991, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

- \* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.
- \* TURBO Availability: The TURBO level of 3,000 lumens is only accessible when using a 21700 1-Series battery with an output over 15A. The TURBO levels and the HIGH level of Mix Mode are inaccessible when using CR123/RCR123 batteries.

#### (English) P35i

#### Operating Instructions

##### Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery(s) and screw to tighten the battery cap.

##### Warnings:

1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. When the power level is high, please stop using the product and replace or recharge the battery to prevent damage to the battery.
4. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove the battery to prevent accidental activation or battery leakage.
5. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.

#### Charging Function

The P35i is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, after inserting the battery and tightening the tail cap, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process.

- During the charging process, the tail power indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the battery charging status.
- When the battery is fully charged, the P35i will cease the charging process and the tail power indicator will become steadily turned on to inform the user. The screen will show that the process bar is full.
- When the charging status is abnormal (e.g. the battery is broken/inserted incorrectly), the P35i will cease the charging process and the tail power indicator will flash quickly to inform the user.
- The charging time for a 21700 Li-ion battery (5,000mAh) is approx. 4 hours. (Charged with the 5V/2A adapter)

**Tactical Momentary Illumination**  
Half press and hold the Tail Switch to turn on the light momentarily. Release to turn it off.

#### On / Off

On: When the light is off, press the Tail Switch until a click sound is heard to turn it on.  
Off: When the light is on, press the Tail Switch until a click sound is heard to turn it off.

#### Direct Access to TURBO

When the light is on, long press the Mode Button to access TURBO directly. Short press the Mode Button to return to the previous brightness level, or it will automatically return to the previous brightness level if there is no operation in 30 seconds.

#### User Mode Selection

- The P35i provides 3 user modes: Flood Mode, Spot Mode and Mix-Mode.
- When the light is off, click the Tail Switch while holding the Mode Button to cycle through the following mode: Spot Mode → Flood Mode → Mix-Mode. Release to select the desired user mode.
- **Note:** The P35i has a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level.

#### Flood Mode / Spot Mode Brightness Levels

When the light is on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW → LOW → MID → HIGH → TURBO.

#### Mix Mode Brightness Levels

When the light is on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: LOW → MID → HIGH → PRESET.

#### PRESET Level Setting

When the light is off, long press the Mode Button for 5 seconds to access the PRESET level setting mode.

1. Beam Distance Setting: Short press the Mode Button to cycle in the following order: 350m → 650m → 900m → 1200m → 1650m. Long press the Mode Button to select the desired beam distance and switch to the brightness setting.
2. Brightness Setting: Short press the Mode Button to cycle in the following order: 10 Lumens → 70 Lumens → 300 Lumens → 1000 Lumens. Long press the Mode Button to select the desired brightness and exit the setting mode.

#### Remote Switch

As illustrated, plug in the cable part of the RSW2i to the USB port and clip to fasten the cable on the tail cap.

**Tactical Momentary Illumination**  
When the light is off, press and hold Button B to turn it on momentarily. Release to turn it off.

#### On / Off

On: When the light is off, short press Button A to turn it on.  
Off: When the light is on, short press Button A to turn it off.

#### Brightness Levels

When the light is on, short press Button B to cycle through the brightness levels.

#### STROBE READY™

- When the light is off, press and hold Button A to access the STROBE Mode. Release to turn it off.
- When the light is on, press and hold Button A to access the STROBE Mode. Release to return to the previous status.

#### OLED Real-time Display

The multifunctional OLED display can show the brightness, throw distance, battery voltage, runtime and more in real time. The screen will automatically go off if there is no operation in 30 seconds. After the screen goes off, short pressing the Mode Button can reactivate the screen.

#### ATR

**(Advanced Temperature Regulation)**  
The integrated ATR technology regulates the output of the P35i according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

#### Changing Batteries

The batteries should be recharged or recharged when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

#### Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

#### Warnings

- CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
- Please keep the product out of reach of children. Use of the product by kids must be under supervision.
- DO NOT shine the product on the skin for a long time to avoid skin burns.
- DO NOT look directly into the central hotspot at a close distance to avoid damage to your eyes.

| RISK GROUP 3                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUTION! Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes. |

#### (Español) P35i

#### Instrucciones de Operación

**Instalación/remoción de baterías**  
Como se muestra en la imagen, después de desenroscar la tapa de las baterías, inserte/remueva la(s) batería(s) y enrosque para apretar la tapa de las baterías.

##### Advertencias:

1. Asegúrese que la(s) batería(s) está(n) insertada(s) con el polo positivo hacia la cabeza. El producto no funcionará si la(s) batería(s) está(n) incorrectamente insertada(s).
2. ¡PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa! No mire directamente a la luz. Puede ser peligroso para sus ojos.
3. ¡PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa! No mire directamente a la luz. Puede ser peligroso para sus ojos.
4. Cuando la carga está baja, por favor deje de utilizar el

producto y reemplace o recargue la batería para evitar daños en la batería.

4. Cuando deje el producto en una mochila o se deje de usar por períodos prolongados de tiempo, por favor remueve todas las baterías para prevenir activación accidental o fugas en las baterías.
5. No sumerja la linterna cuando esté caliente en ningún líquido. Hacerlo puede causar daños irreparables a la linterna debido a la diferencia de presión de aire dentro y fuera del tubo.

#### Función de carga

La P35i está equipada con un sistema de carga inteligente. Como se muestra en la imagen, después de insertar la batería y apretar la tapa trasera, utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (Por ejemplo un adaptador USB u otros dispositivos de carga USB) al puerto de carga para iniciar el proceso.

- Durante el proceso de carga, el indicador en la tapa trasera parpadeará lentamente para informar al usuario y la pantalla mostrará el estado de carga de la batería.
- Cuando la batería está completamente cargada, la P35i detendrá el proceso de carga y el indicador en la tapa trasera se mantendrá encendido para informar al usuario. La pantalla mostrará que la barra del estado de carga está completa.
- Cuando el proceso de carga es anormal (por ejemplo, batería dañada/insertada incorrectamente), la P35i detendrá el proceso de carga y el indicador en la tapa trasera parpadeará rápidamente para informar al usuario.
- El tiempo de carga para una batería Li-ion 21700 (5,000mAh) es de aproximadamente 4 horas. (Utilizando un adaptador 5V/2A)

#### Iluminación táctica momentánea

Presione ligeramente y mantenga presionado el botón trasero para encender la luz momentáneamente. Suelte para apagar.

#### Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón trasero hasta escuchar un click para encender.  
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione el botón trasero hasta escuchar un click para apagar.

#### Acceso directo a TURBO

Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón Mode-Taste, um direkt auf den TURBO-Mode zuzugreifen. Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zurückzukehren, oder sie kehrt automatisch zur die vorherigen Helligkeitsstufe zurück, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

#### Selección de modo de usuario

- La P35i ofrece 3 modos de usuario: modo luz de inundación, modo Luz focal y modo Mixto.
- Cuando la luz está apagada, presione el botón trasero mientras mantiene presionado el botón Mode para cambiar entre los siguientes modos: Modo Luz focal → Modo Luz de inundación → Modo Mixto. Suelte para seleccionar el modo de usuario deseado.
- **Nota:** La P35i tiene función de memoria. Cuando es reactivada, automáticamente accederá al nivel de intensidad previamente memorizado.

#### Modo luz de inundación / Modo luz focal

**Niveles de intensidad**  
Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón Mode para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: ULTRABAJO → BAJO → MEDIO → ALTO → TURBO.

#### Modo mixto

**Niveles de intensidad**  
Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón Mode para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: BAJO → MEDIO → ALTO → PREESTABLECIDO.

#### Ajuste de nivel PREESTABLECIDO

Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 5 segundos para acceder al modo de ajuste del nivel PREESTABLECIDO.

1. Ajuste de la distancia del haz: Presione ligeramente el botón Mode para cambiar en el siguiente orden: 350m → 650m → 900m → 1200m → 1650m. Mantenga presionado el botón Mode para seleccionar la distancia del haz deseada y cambiar el ajuste de intensidad.
2. Ajustes de intensidad: Presione ligeramente el botón Mode para cambiar en el siguiente orden: 10 Lúmenes → 70 Lúmenes → 300 Lúmenes → 1000 Lúmenes. Mantenga presionado el botón Mode para seleccionar la intensidad deseada y salir del modo de ajuste.

#### Interruptor remoto

Como se muestra en la imagen, conecte el cable RSW2i al puerto USB y sujete el cable en la tapa trasera.

**Iluminación táctica momentánea**  
Cuando la luz está apagada, presione y mantenga presionado el botón B para encender momentáneamente. Suelte para apagar.

#### Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el botón A para encender.  
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón A para apagar.

#### Niveles de intensidad

Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón B para cambiar entre los niveles de intensidad.

#### STROBE READY™

- Cuando la luz está apagada, presione y mantenga presionado el botón A para acceder al modo ESTROBO. Suelte para apagar.
- Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón A para acceder al modo ESTROBO. Suelte para regresar al estado anterior.

#### Pantalla OLED en tiempo real

La pantalla OLED multifuncional puede mostrar los lúmenes, metros, voltaje, tiempo de duración y más en tiempo real. La pantalla automáticamente se apagará si no hay ninguna operación en 30 segundos. Después de que la pantalla se apague, presionar ligeramente el botón Mode puede reactivar la pantalla.

#### ATR

**(Regulación Avanzada de Temperatura)**  
La tecnología ATR integrada regula la intensidad de la P35i de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

#### Cambio de baterías

Las baterías deben reemplazarse o recargarse cuando la salida parece ser tenue o la linterna no responde debido a la baja carga.

#### Mantenimiento

Cada 6 meses se deberán limpiar las rosas con un paño limpio, seguido a esto, debe aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicón.

#### Precauciones

- ¡PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa! No mire directamente a la luz, puede ser peligroso para sus ojos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El uso del producto por parte de los niños debe ser bajo supervisión.
- No encienda el producto sobre la piel por tiempo prolongado para evitar quemaduras.
- No mire directamente al centro del haz a corta distancia para evitar daños en sus ojos.

| GRUPO DE RIESGO 3                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRECAUCIÓN Posible radiación óptica peligrosa emitida por este producto. No mire fijamente a la linterna en funcionamiento. Puede ser dañino para los ojos. |

#### (Deutsch) P35i

#### Bedienungsanleitung

**Einsetzen/Entfernen der Batterien oder Akkus**  
Legen Sie Batterien/Akkus ein – wie auf dem Bild dargestellt – und schrauben Sie die Kappe des Batteriefaches fest zu. Zum Entnehmen der Batterien/Akkus gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

**WARNUNG:**

- Legen Sie die Akkus mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien / Akkus wird die P35i nicht funktionieren.

2. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Nicht in das Licht schauen! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein.

3. Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe nicht weiter und ersetzen oder laden Sie den Akku, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
4. Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.
5. Tauchen Sie die heiße Lampe NIE zum Kühlen in Flüssigkeit. Dies kann zu irreparablen Schäden führen, da innerhalb und außerhalb des Gehäuses ein unterschiedlicher Luftdruck herrscht.

#### Ladefunktion

Die P35i ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Nachdem Sie den Akku eingesetzt und die Heckkappe festgezogen haben, verbinden Sie mittels des USB-Kabels ein externes Netzteil mit dem Ladenschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte), um den Ladeprozess zu starten.

- Während des Ladeprozesses blinkt die Betriebsanzeige langsam und auf dem Display wird der Ladestand des Akkus angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, beendet die P35i den Ladeprozess und die und die Anzeige in der Heckkappe leuchtet stetig. Auf dem Display wird angezeigt, dass der Prozessablauf vollständig ist.
- Wenn der Ladestatus fehlerhaft ist (z.B. der Akku ist defekt/ falsch eingelegt), beendet die P35i den Ladeprozess und die Leistungsanzeige im Heck blinkt schnell.
- Die Ladezeit für einen 21700 Li-Ionen-Akku (5000mAh) beträgt ca. 4 Stunden (aufgeladen mit einem 5V/2A Adapter).

#### Taktisches Momentlicht

Drücken Sie die Heck-Taste halb durch und halten Sie diese so, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste loslassen.

#### Ein-/Ausschalten

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus Taste ganz durch, bis Sie ein "Klick" hören.  
Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus Taste erneut ganz durch, bis Sie ein "Klick" hören.

#### Direkter Zugang zu TURBO

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Mode-Taste, um direkt auf den TURBO-Mode zuzugreifen. Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zurückzukehren, oder sie kehrt automatisch zur die vorherigen Helligkeitsstufe zurück, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

#### Auswahl des Benutzermodus

- Die P35i bietet 3 Benutzermodi: Flutlicht-Modus, Spot-Modus und Mix-Modus.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie auf den Heckschalter, während Sie die Mode-Taste gedrückt halten, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Spot-Modus → Flutlicht-Modus → Mix-Modus. Loslassen, um den gewünschten Benutzermodus auszuwählen.
- **Hinweis:** Die P35i verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn sie wieder aktiviert wird, greift sie automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu.

#### Flutlicht-Modus / Spot-Modus Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „ULTRALOW“ → „LOW“ → „MID“ → „HIGH“ → „TURBO“.

#### Mix-Modus Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „LOW“ → „MID“ → „HIGH“ → „PRESET“.

#### Einstellung der PRESET-Stufe

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 5 Sekunden lang, um in den Mode zur Einstellung der voreingestellten Helligkeitsstufen zu gelangen.

1. Einstellung der Leuchtwerte: Drücken Sie kurz die Mode-Taste, um in der folgenden Reihenfolge zu wechseln: 350m → 650m → 900m → 1200m → 1650m. Drücken Sie die Mode-Taste lange, um die gewünschte Leuchtwerte auszuwählen und zur Helligkeitseinstellung zu wechseln.
2. Helligkeitseinstellung: Drücken Sie kurz die Mode-Taste, um in der folgenden Reihenfolge zu wechseln: 10 Lumen → 70 Lumen → 300 Lumen → 1000 Lumen. Drücken Sie die Mode-Taste lange, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen und den Einstell-Mode zu verlassen.

#### Fernschalter

Stecken Sie - wie abgebildet - den Stecker des RSW2i in den USB-Anschluss und befestigen Sie ihn mit dem Clip an der Rückkappe.

**Taktische Moment-Beleuchtung**  
Wenn das Licht aus ist, halten Sie Taste B gedrückt, um es kurzzeitig einzuschalten. Zum Ausschalten loslassen.

#### Ein- / Ausschalten

An: Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz auf Taste A, um es einzuschalten.  
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie erneut kurz auf Taste A, um es auszuschalten.

#### Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt kurz auf Taste B, um durch die Helligkeitsstufen zu schalten.

#### STROBE READY™

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die Taste A gedrückt, um in den STROBE-Mode zu gelangen. Lassen Sie sie los, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Taste A, um den STROBE-Mode aufzurufen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

#### OLED-Echtzeit-Display

Das multifunktionale OLED-Display zeigt Ihnen, Leuchtwerte, Spannung, Laufzeit und mehr in Echtzeit anzeigt. Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Nach dem Ausschalten des Displays kann es durch Kurzes Drücken der Mode-Taste wieder aktiviert werden.

**ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)**  
Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der P35i entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

#### Wechsel der Akkus/Batterien

Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe auf Grund zugeringer Spannung nicht mehr reagiert.

#### Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

#### Warnungen

（日本語） P35i

## 使用方法

**電池の入れ方**  
 電池のようにキャップを外して電池を入れ、しっかりとキャップを締めてください。  
**注意：**

- バッテリーのプラス極がライトのヘッド側に来るように入れてください。逆方向に入ると動きません。
- 目を食傷する事故につながる恐れがありますので、光源を直接見ないでください。
- カバーがこじられて持ちにくい長期間使用しない時は、点灯灯液漏れを防ぐために電池を抜いてください。
- ライトが熱を持っているときは液体に浸さないでください。 本体内外の気圧差により修復不能損傷を引き起こす可能性があります。

## 充電機能

P35i は充電機能を内蔵しています。電池を入れたてールキャップを締めた後、図のようにUSBケーブルをさして外部電源（USBアダプターやUSB充電デバイスなど）に接続してください。自動的に充電が始まります。
・充電中はテル部分のパワーインジケータがゆっくり点滅し、ディスプレイが充電状態を表示します。
・フル充電されると自動的に充電を停止し、パワーインジケータが点灯状態となります。ディスプレイにはフル充電状態のアイコンが表示されます。
・充電中に異常が起きる場合（電池の故障や入れ間違ひなど）は充電が停止し、パワーインジケータが速く点滅します。
・21700 1充電電池 (5,000mAh) の充電時間は約 4 時間です (5V/2A の場合)。

## 一時的に点灯させるには

テルスイッチを半押しすると、押しているあいだけ一時的に点灯します。はなすと消灯します。

## オン/オフ

オン：ライトがオフの時、テルスイッチをカチッと音がするまで押し込むと点灯します。
オフ：ライトがオンの時、テルスイッチをカチッと音がするまで押し込むと消灯します。

## ターボに直接切り替えるには

ライトがオンの時、モードボタンを長押しするとターボに切りかわります。ターボになったらから 30 秒たか、モードボタンを短く押すと元の明るさに戻ります。

## ユーザーモードの切り替え

- P35i は広角モード、スポットモードとミックスモードの 3 つのユーザーモードがあります
- ライトがオフの時、モードスイッチを押しながらテルスイッチを押すつづけると、モードが スポットモード - 広角モード - ミックスモード の順に切りかわります。 使いたいモードのところをボタンをはなとってください。
- ノート：P35i はヌーリ機能を搭載しています。次回点灯時は、前回最後に使用した明るさレベルで点灯します。

## 広角モード / スポットモード

## 明るさレベル

ライトがオンの時モードボタンを押すと、押すたびに明るさレベルが ロー-ミドル-ハイ-ターボの順に切りかわります。

## ミックスモード

## 明るさレベル

ライトがオンの時モードボタンを押すと、押すたびに明るさレベルが ロー-ミドル-ハイ-プリセットの順に切りかわります。

## プリセットの設定方法

- ライトがオフの時モードボタンを 5 秒以上長押しすると、プリセット設定モードに入ります。
- 照射距離の設定：モードボタンを短く押すと照射距離が 350m - 650m - 900m - 1200m - 1650m の順に切りかわります。 使いたい距離でモードボタンを長押しすると、照射距離の設定が完了して明るさレベルの設定に移ります。
  - 明るさレベルの設定：モードボタンを短く押すと明るさレベルが 10 ルーメン - 70 ルーメン - 300 ルーメン - 1000 ルーメンの順に切りかわります。 使いたい明るさレベルでモードボタンを長押しすると、設定が完了してプリセット設定モードから抜けます。

## リモートスイッチ

RSW2i を図のように USB ポートにつないでクリップでテールキャップに止めてください。

## 一時的に点灯させるには

ライトがオフの時、B ボタンを長押しすると、押しているあいだけ点灯します。はなすと消えます。

## オン/オフ

オン：ライトがオフの時 A ボタンを押すと点灯します。

オフ：ライトがオンの時 A ボタンを押すと消灯します。

## 明るさレベル

ライトがオンの時、B ボタンを押すと明るさレベルが切りかわります。

## STROBE READY™

- ライトがオフの時、ボタン A を長押しすると押しているあいだストロボモードとなります。 はなすと消えます。
- ライトがオンの時、ボタン A を長押しすると押しているあいだストロボモードとなります。 はなすと元の点灯状態に戻ります。

## OLED リアルタイムディスプレイ

多機能 OLED リアルタイムディスプレイは、明るさ、照射距離、電圧、使用時間などのリアルタイムデータを表示します。 ディスプレイは 30 秒操作をしないと自動的に消えます。 再表示したいときはモードボタンを押すなどの操作をしてください。

## ATR（高性能温度調節機能）

P35i は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるような状況に応じて出力レベルを調節します。

## 電池の交換

光源が暗くなったたりライトが反応しなくなったら電池を交換してください。

## メンテナンス

6 ヶ月ごとに、ぬし山をきれいな布で拭いてからシリコンペースの潤滑剤を薄く塗ってください。

## 注意事項

- 注意！ 目にダメージを与える可能性があるので、光源を直接見ないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。 未成年が使用する場合は大人の指導の元お使いください。
- ケガの危険がありますので、肌に長時間ライトを当てないでください。
- 目にダメージを与える可能性があるので、照射している光の中心部分を近くで見ないでください。

| <b>RISK GROUP 3</b>                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| <p>注意： 本製品からは強い光が照射されます。 光源を見続けしないでください。 目にダメージを負う可能性があります。</p> |

（ 한국어 ） P35i

## 사용 설명

**배터리 설치 / 제거**  
 그림과 같이 배터리 캡의 나사를 풀 후 배터리를 삽입 / 제거 하 고 배터리 캡을 나사로 조입니다 .

**경고 :**

- 배터리가 양극 (+) 쪽이 헤드를 향하도록 삽입되었는지 확인합니다 . 배터리가 잘못 삽입하면 제품이 작동하지 않습니다 .
- 주의! 육안으로 빛을 차단하지 마십시오 ! 눈에 위험할 수 있습니다 .
- 전원이 부족할 때는 제품 사용을 중지하고 배터리를 교체하거나 충전하여 배터리의 손상을 방지하십시오 .
- 제품을 배낭에 넣어 보관하거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동이나 배터리 누액을 방지하기 위해 모든 배터리를 제거하십시오 .
- 조각을 떼 제할 때 제품을 액자에 담그지 마십시오 . 튜브 내부와 외부의 기밀 자이로 인해 제품이 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다 .

## 충전 기능

P35i 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다 . 그림과 같이 배터리를 삽입하고 테일 캡을 조인 후 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 ( 예 : USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치 ) 를 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다 .
• 충전이 진행되는 동안 테일 파워 피지들이 전천후 깜박여 사용자에게 알리고 화면에 배터리 충전 상태가 표시됩니다 .
• 테일 파워 피지들 충전되면 P35i 가 충전 프로세스를 중단 하 고 테일 파워 피지들이 계속 켜져 사용자에게 알립니다 . 화면에 프로세스 표시줄이 가득 찼다고 표시됩니다 .
• 충전 상태가 비정상인 경우 ( 예 : 배터리가 파손 / 잘못 삽입된 경우 ) P35i 는 충전 프로세스를 중단하고 테일 파워 피지들이 빠르게 깜박여 사용자에게 알립니다 .
• 21700 리튬 이온 배터리 (5,000mAh) 의 충전 시간은 약 4 시간입니다 . (5V/2A 어댑터를 통해 충전시 )

## 전술적 순간 조명

테일 스위치를 반쯤 누르면 잠시 동안 조명이 켜집니다 . 그 러면 손을 땁니다 .

## On / Off

On: 전원이 꺼진 상태에서 딸깍 소리가 날 때까지 테일 스위치를 눌러 켜십시오 .
Off: 전원이 켜져 있을 때 딸깍 소리가 날 때까지 테일 스위치를 눌러 끄니다 .

## TURBO 에 직접 액세스

전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 길게 눌러 TURBO 에 직접 액세스합니다 . 모드 버튼을 짧게 눌러 이전 밝기 레벨로 돌아가거나 30 초 동안 조작이 없으면 이전 밝기 레벨로 자동으로 돌아갑니다 .

## 사용자 모드 선택

- P35i 는 확산 모드, 집중 모드 및 믹스 모드의 3 가지 사용자 모드를 제공합니다 .
- 전원이 꺼진 상태에서 모드 버튼을 누른 상태에서 테일 스위치를 클릭하면 Spot 모드 - Flood 모드 - Mix 모드로 전환됩니다 . 원하는 사용자 모드를 선택하려면 손을 땁니다 .

참고：P35i 에는 메모리 기능이 있습니다 . 다시 활성화되면 이전의 기억된 밝기 수준에 자동으로 액세스합니다 .

## 확산 모드 / 집중 모드

전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 짧게 눌러 밝기 레벨을 순환합니다 . ULTRALOW - LOW - MID - HIGH - TURBO.

## Mix Mode

## 밝기 레벨

전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 짧게 누르면 LOW - MID - HIGH - PRESET 밝기 레벨을 순환합니다 .

## PRESET 레벨 설정

전원이 꺼진 상태에서 모드 버튼을 5 초간 길게 누르면 PRESET 레벨 설정 모드로 진입합니다 .
1. 범위 설정：모드 버튼을 짧게 눌러 다음 순서로 순환합니다 (10ft：350m - 650m - 900m - 1200m - 1650m) . 모드 버튼을 길게 눌러 원하는 범위 거리를 선택하고 밝기 설정으로 전환합니다 .
2. 밝기 설정：모드 버튼을 짧게 누르면 10 루멘 - 70 루멘 - 300 루멘 - 1000 루멘의 순서로 순환합니다 . 모드 버튼을 길게 눌러 원하는 밝기를 선택하고 설정 모드를 종료합니다 .

## 원격 스위치

그림과 같이 RSW2i 의 케이블 부분을 USB 포트에 꽂고 클립으로 케이블을 테일 캡에 고정합니다 .

## 전술적 순간 조명

전원이 꺼져 있을 때 버튼 B 를 길게 눌러 일시적으로 켜십시오 . 그러면 손을 땁니다 .

### On / Off

On: 전원이 켜져 있을 때 버튼 A 를 짧게 눌러 켜십시오 .
Off: 전원이 켜져 있을 때 버튼 A 를 짧게 눌러 끄니다 .

### 밝기 레벨

전원이 켜져 있을 때 버튼 B 를 짧게 눌러 밝기 레벨을 순환합니다 .

## STROBE READY™

- 전원이 꺼져 있을 때 버튼 A 를 길게 눌러 STROBE 모드에 액세스합니다 . 그러면 손을 땁니다 .
- 전원이 켜져 있을 때 버튼 A 를 길게 눌러 STROBE 모드에 액세스합니다 . 이전 상태로 돌아가려면 손을 땁니다 .

## OLED 실시간 디스플레이

다기능 OLED 디스플레이는 루멘, 미터, 전압, 사용시간 등을 실시간으로 표시할 수 있습니다 . 30 초 동안 조작이 없으면 화면이 자동으로 꺼집니다 . 화면이 꺼진 후 모드 버튼을 짧게 누르면 화면이 다시 활성화됩니다 .

## ATR (고급 온도 조절)

통합 ATR 기능은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건과 주변 환경에 따라 P35i 의 출력을 조절합니다 .

## 배터리 교체

충격이 아등거나 저전력으로 인해 손전등이 응답하지 않는 경우 배터리를 교체하거나 재충전 해야합니다

## 유지보수

6개월마다 깨끗한 천으로 실을 닦은 다음 실린러 기반 윤활제를 얇게 코팅해야 합니다 .

## 경고

- 주의! 육안으로 빛을 차단하지 마십시오 ! 눈에 위험할 수 있습니다 .
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 . 어린이의 제품 사용은 감독 하에 이루어져야 합니다 .
- 피부에 화상을 입을 수 있으므로 장시간 피부에 빛을 비추지 마십시오 .
- 눈의 손상을 방지하기 위해 가까운 거리에서 중장 햇빛을 직접 차단하지 마십시오 .

| <b>위험 그룹 3</b>                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>주의：이 제품에서 방출되는 광학 방사선은 잠재적으로 눈에 위험할 수 있음. 직육면체를 차단하지 마십시오. 눈에 해를 줄 수 있음.</p>                                                                          |
| <b>RISCHI APPARTENENTI AL TERZO GRUPPO</b>                                                                                                               |
| <p>ATTENZIONE Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Non fissare la lampada di funzionamento. Può essere dannoso per gli occhi.</p> |

（Italiano） P35i

## Istruzioni Operative

**Installazione e Rimozione della Batteria**  
 Come illustrato, dopo aver svitato il tappo della batteria, inserire/rimuovere la/e batteria/e e avvitare per stringere il tappo della batteria.

### Precauzioni:

- Assicurarsi che le batterie siano inserite con l'estremità positiva rivolta verso la testa. Il prodotto non funziona se la batteria o le batterie non sono inserite correttamente.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per gli occhi.
- Quando il livello di potenza è basso, smettere di usare il prodotto e sostituire o ricaricare la batteria per evitare di danneggiarla.
- Quando il prodotto viene tenuto in uno zaino o lasciato inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere tutte le batterie per evitare l'attivazione accidentale o la perdita di acido o fluidi della batteria.
- Se calda, NON immergere la torcia in alcun liquido. Ciò potrebbe causare danni irreparabili a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno del fusto della torcia.

## Funzione di Ricarica

La P35i è dotata di un sistema di ricarica intelligente. Come illustrato, dopo aver inserito la batteria e serrato il tappo, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta di ricarica per avviare il processo di ricarica.
• Durante il processo di ricarica, l'indicatore di alimentazione della coda lampeggia lentamente per informare l'utente e lo schermo mostra lo stato di carica della batteria.
• Quando la batteria è completamente carica, la P35i interrompe il processo di carica e l'indicatore di alimentazione sul codo resta acceso costantemente per informare l'utente. Lo schermo mostrerà che la barra del processo è piena.
• Quando lo stato di carica è anormale (ad esempio, la batteria è rotta/inserita in modo errato), la P35i interrompe il processo di carica e l'indicatore di alimentazione sul codo lampeggia rapidamente per informare l'utente.
• Il tempo di ricarica medio di una batteria agli ioni di litio 21700 (5,000 mAh) è di circa 4 ore. (Caricata tramite l'adattatore da 5 V/2 A)

## Illuminazione Tattica Momentanea

Tenere premuto a metà l'interruttore di coda per accendere momentaneamente la luce. Rilasciare per spegnere.

## Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la torcia è spenta, premere l'interruttore di coda fino a sentire un clic per accenderla.
Spegnimento: Quando la torcia è accesa, premere l'interruttore di coda fino a sentire un clic per spegnerla.

## Accesso diretto alla modalità TURBO

Quando la torcia è accesa, premere a lungo il pulsante MODE per accedere direttamente al TURBO. Premendo brevemente il pulsante MODE si torna al livello di luminosità precedente, oppure si torna automaticamente al livello di luminosità precedente se non si effettuano operazioni entro 30 secondi.

## Selezione della Modalità Utente

- La P35i offre 3 modalità d'uso: Modalità Flood, Spot e Mix.
• Quando la torcia è spenta, fare clic sull'interruttore di coda tenendo premuto il pulsante MODE per scorrere le seguenti modalità: Modalità Spot - Modalità Flood - Modalità Mix. Rilasciare per selezionare la modalità utente desiderata.
**Nota:** Il P35i è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivata, accende automaticamente al livello di luminosità memorizzato in precedenza.

## Flood Mode / Spot Mode

**Selezione dei Livelli di Luminosità**  
 Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante MODE per scorrere i seguenti livelli di luminosità: ULTRALEGGERO - BASSO - MEDIO - ALTO - TURBO.

## Mix Mode

### Selezione dei Livelli di Luminosità

Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante MODE per scorrere i seguenti livelli di luminosità: BASSA - MEDIA - ALTA - PRESET.

### Impostazione del livello PRESET

Quando la torcia è spenta, premere a lungo il pulsante MODE per 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione del livello PRESET.
1. Impostazione della distanza del fascio: Premere brevemente il pulsante MODE per scorrere nell'ordine seguente: 350m - 650m - 900m - 1200m - 1650m. Premere a lungo il pulsante MODE per selezionare la distanza del fascio desiderata e passare all'impostazione della luminosità.
2. Impostazione della luminosità: Premere brevemente il pulsante MODE per scorrere i livelli nell'ordine seguente: 10 lumen - 70 lumen - 300 lumen - 1000 lumen. Premere a lungo il pulsante MODE per selezionare la luminosità desiderata e uscire dalla modalità di impostazione.

## Comando di Accensione Remota

Come illustrato, collegare la parte del cavo del remoto RSW2i alla porta USB e fissare il cavo sul codo.

**Illuminazione Tattica Momentanea**  
 Quando la torcia è spenta, tenere premuto il pulsante B per accenderla momentaneamente. Rilasciare per spegnere.

### Accensione e Spegnimento

Accensione: A torcia spenta, premere brevemente il pulsante A per accenderla.
Spegnimento: A torcia accesa, premere brevemente il pulsante A per spegnere.

### Selezione dei Livelli di Luminosità

Quando la torcia è accesa, premere brevemente il pulsante B per scorrere i livelli di luminosità.

## STROBE READY™

- Quando la torcia è spenta, tenere premuto il pulsante A per accedere alla modalità STROBE. Rilasciarlo per spegnere.
- Quando la torcia è accesa, premere a lungo il pulsante A per accedere alla modalità STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

## Display OLED

Il display OLED multifunzionale può visualizzare in tempo reale lumen, metri, tensione, tempo di funzionamento e altro ancora. Lo schermo si spegne automaticamente se non viene effettuato alcun intervento entro 30 secondi. Dopo lo spegnimento, una breve pressione del pulsante MODE può riattivare lo schermo.

## ATR (Advanced Temperature Regulation / Regolazione Avanzata della Temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza del P35i in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

## Sostituzione delle Batterie

Sostituire le batterie o ricaricare quando la luminosità risulta affievolita o non varia oppure quando i comandi della torcia diventano irresponsivi.

### Manutenzione

Ogni 6 mesi, pulite le filettature con un panno pulito e poi passate con un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

## Precauzioni

- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per gli occhi.
• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. L'uso del prodotto da parte dei bambini deve avvenire sotto supervisione.
- Per evitare ustioni alla pelle, NON indirizzare il prodotto sulla pelle per lungo tempo.
- NON guardare direttamente il punto caldo centrale eesso dalla torcia da distanza ravvicinata per evitare danni agli occhi.

（Українська） P35i

## Інструкція з експлуатації

**Установка/Зняття елементів живлення**  
 Як показано на малюнку, відкрутивши кришку, вставте/вигніть батарею(и) та закрутіть кришку.

### Увага:

- Переконайтеся, що акумулятор(и) встановлено позитивним кінцем до голови. Продукт не працюватиме, якщо акумулятор (и) встановлено/встановлені неправильно.
- УВАГА! Можливе опромінення світлом. Не дивись у світло! Може бути небезпечним для ваших очей.
- Колі риньєть, заради низької, припиніть використання виробу та замініть або зарядіть акумулятор, щоб запобігти пошкодженню акумулятора.
- Якщо вироб зберігався в рюкзаку або не використовується протягом тривалого часу, вийміть усі елементи живлення, щоб запобігти випадковому вмиканню або витоків батареї.
- НЕ занурюйте гарячий ліхтар у воду. Це може призвести до несправної шкоди ліхтарю через різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу.

### Функція зарядки

P35i оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як показано на малюнку, після того, як вставите акумулятор і затягнете кришку, за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішній блок живлення (наприклад, USB-адаптер або іншу USB-пристрій для зарядки) до порту зарядки, щоб почати процес зарядки.

- Під час процесу заряджання торцевий індикатор живлення буде повільно блимати, щоб повідомити користувача, а на екрані відобразиться стан заряджання акумулятора.
- Колі акумулятор повністю заряджений, P35i припинить процес заряджання, а торцевий індикатор живлення буде постійно вмикатися, щоб інформувати користувача. На екрані буде показано, що індикатор заряджання заповнений.
- Якщо стан заряджання ненормальний (наприклад, акумулятор зламано/встановлено неправильно), P35i припинить процес заряджання, а торцевий індикатор живлення швидко блигатиме, щоб повідомити користувача.
- Час зарядки літій-іонного акумулятора 21700 (5000 mAh) становить прибіл. 4 години. (Заряджається через адаптер 5V/2A)

## Тактичне миттєве освітлення

Натисніть наполовину та утримуйте торцевий перемикач, щоб на мить увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути його.

## Увімкнення/Вимкнення

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисайте торцевий перемикач, доки не почуєте звук клацання, щоб увімкнути його.
Вимкнення: коли світло увімкнено, натисайте торцевий перемикач, доки не почуєте звук клацання, щоб вимкнути його.

### Прямий доступ до TURBO

Коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати прямий доступ до TURBO. Натисніть кнопку MODE, щоб повернутися до попереднього рівня яскравості, або ліхтар автоматично повернеться до попереднього рівня яскравості, якщо не буде виконано жодної операції протягом 30 секунд.

## Вибір режиму користувача

P35i працює у 3 користувальницьких режимах: Дальний режим, Ближній режим і Змішаний режим.
• Коли світло вимкнено, натисіть торцевий перемикач, утримуючи кнопку MODE, щоб перемикач мік наступними режимами: Ближній режим - Дальний режим - Змішаний режим. Відпустіть, щоб обрати потрібний режим користувача.
**Примітка:** P35i має функцію пам'яті. Після повторної активації він автоматично отримє доступи до попереднього збереженого рівня яскравості.

## Дальний режим/Ближній режим

### Рівні яскравості

Коли світло увімкнено, натисніть кнопку MODE, щоб перемикач мік наступними рівнями яскравості: МІН - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - TURBO.

## Змішаний режим

### Рівні яскравості

Коли світло увімкнено, натисніть кнопку MODE, щоб перемикач мік наступними рівнями яскравості: НИЗЬКИЙ - СРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - PRESET.

## Налаштування PRESET рівня

- Коли світло вимкнено, натисіть і утримуйте кнопку MODE протягом 5 секунд, щоб перейти до режиму наладштування рівня PRESET.
- Налаштування відстані променя: натисніть кнопку MODE, щоб циклічно перемикач мік дальністю: 350m - 650m - 900m - 1200m - 1650m. Натисіть і утримуйте кнопку MODE, щоб обрати потрібну відстань променя та переконатися на наладштування яскравості.
- Налаштування яскравості: натисіть кнопку MODE, щоб циклічно перемикач мік яскравістю: 10 люмен - 70 люмен - 300 люмен - 1000 люмен. Натисіть і утримуйте кнопку MODE, щоб вибрати потрібну яскравість і вийти з режиму наладштування.

## Виносна кнопка

Як показано на малюнку, підключіть кабельну кришку RSW2i до порту USB і закріпіть кабель на торцевій частині.

**Тактичне миттєве освітлення**  
 Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку B, щоб увімкнути світло на мить. Відпустіть, щоб вимкнути його.

**Увімкнення/Вимкнення**  
 Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть кнопку A, щоб увімкнути його.
Вимкнення: коли світло горить, натисніть кнопку A, щоб вимкнути його.

## Рівні яскравості

Коли світло горить, натисніть кнопку B, щоб перемикач рівні яскравості.

## STROBE READY™